


必要な工具

- (1) ケーブルカッター
- (2) カッターナイフ
- (3) 圧着工具 (38sq)

作業内容


1. 配線の単部被覆剥き

電磁石のキャプタイヤケーブルの先端を、下図の様に加工します。  
4本とも同じように被覆を剥きます。

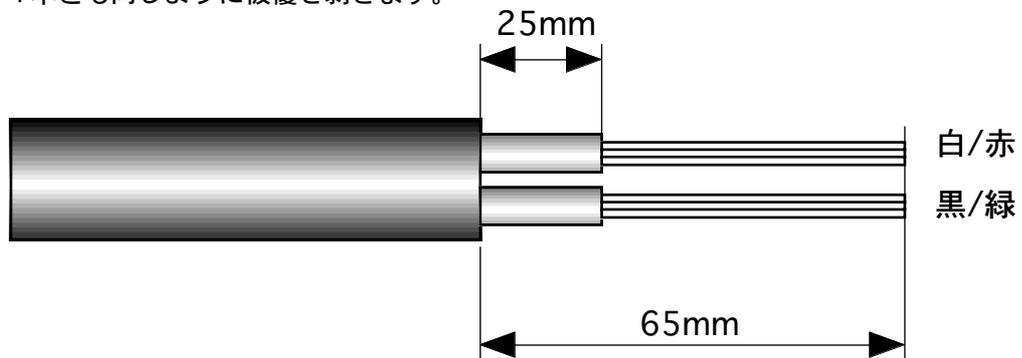

2. 配線の単部折り曲げ加工


電磁石のキャプタイヤケーブルの先端を、下図の様に加工します。  
4本とも同じように曲げ加工します。  
曲げる時は、先端が根元に一致するように曲げて下さい。

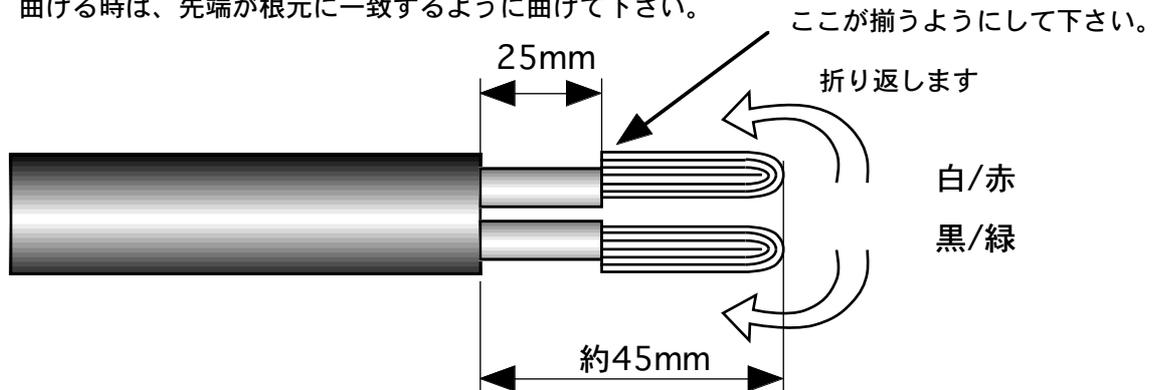

### 3. 端子の取付け

電磁石のキャプタイヤケーブルの先端に端子を取り付けます。


- 2 1つの端子に2本線が入ります。色の組み合わせは、絶対に間違えないで下さい。  
圧着端子は専用の道具で確実に施行して下さい。

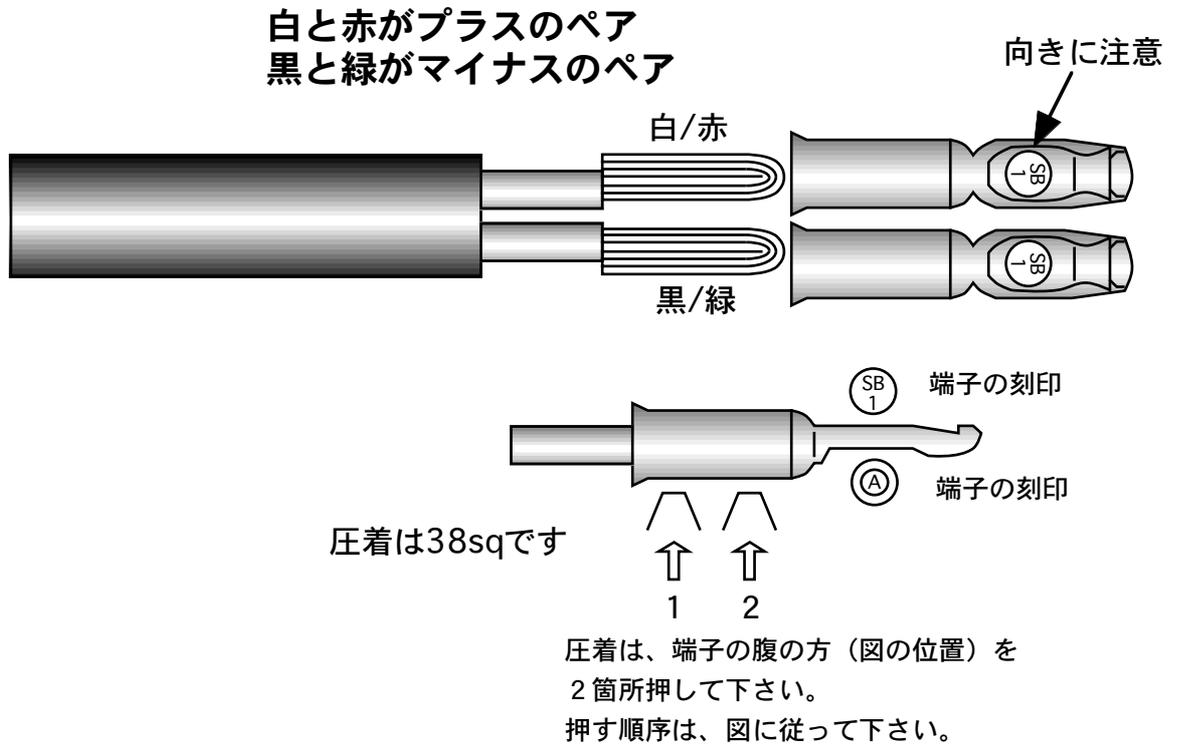


### 4. コネクターの取付け

施行した端子を、コネクタに差し込みます。

向きに注意して、カチンと音がするまでしっかりと差し込んで下さい。

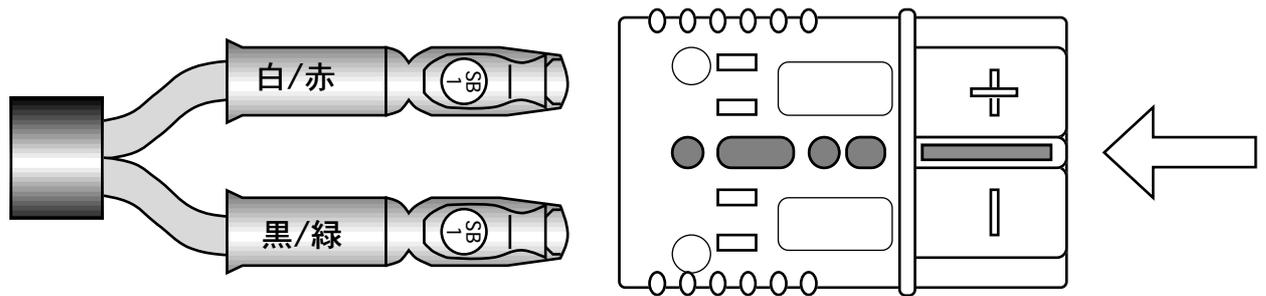

端子を平行に開いておくと、はいりやすいです。

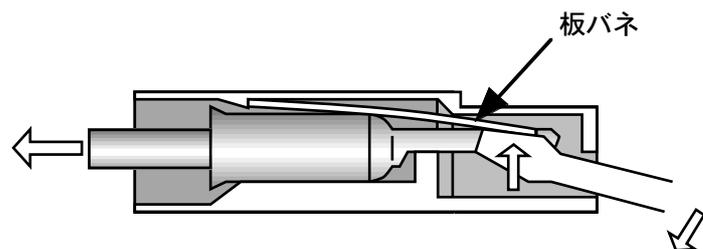

端子を抜く時は、コネクタの前からマイナスドライバーを入れ、中の板バネをこじ上げながら配線を引っ張ると抜けます。